

**샷시 전체 부실시공**

사진 점검일: 2019.08.03.(토)

NO. 01	거실, 샷시 전체 흔들림	NO. 02	침실1, 샷시 전체 흔들림
			
<p>▼ 샷시를 닫으면 충격으로 인해 벽과 샷시가 전체적으로 흔들림. &lt;단열부분 부위중 손잡이 부위를 중심으로 추가 보강 또는 폼 추가 시공 필요&gt;</p>		<p>▼ 샷시를 닫으면 충격으로 인해 벽과 샷시가 전체적으로 흔들림. &lt;단열부분 부위중 손잡이 부위를 중심으로 추가 보강 또는 폼 추가 시공 필요&gt;</p>	
NO. 03	침실2, 샷시 전체 흔들림	NO. 04	발코니1, 샷시 전체 흔들림
		<p>사진 없음.</p>	
<p>▼ 샷시를 닫으면 충격으로 인해 벽과 샷시가 전체적으로 흔들림. &lt;단열부분 부위중 손잡이 부위를 중심으로 추가 보강 또는 폼 추가 시공 필요&gt;</p>			

영종화성파크드림 사전점검 무 하자 리스트(895동 3201호)

**발코니2 문틀 부실시공**

사진 점검일: 2019.08.03.(토)

NO. 05	발코니2, 문틀과 주방 바닥 높이 안맞음	NO. 06	발코니2, 문틀과 주방 마루사이 마감 누락
			
<p>▼ 문틀이 높게 시공되어야하나 주방의 마루가 더 높게 시공되어 있음.</p>		<p>▼ 마루와 문틀 사이의 마감 미시공.</p>	
NO. 07	발코니2, 문 스토퍼 역할 못하게 시공됨.	NO. 08	발코니2, 보조주방 바닥 파일 개료분리대 시공 누락
			
<p>▼ 문을 열면 스토퍼가 먼저 벽에 닿아야하는데 손잡이가 먼저 벽에 닿아 문 손잡이가 파손될 가능성 높음.</p>		<p>▼ 재료분리대 미시공으로 인해 타일과 타일이 ㄱ자로 맞닿아 매우 날카로운 안전에 위험 - 시공사측에서도 문제 인식하고 있으나, 모델하우스에 재료분리대 미시공되었다는 이유로, 개선에 소극적인 자세임.</p>	

영종화성파크드림 사전점검 무 하자 리스트(895동 3201호)

**창틀 외부코킹 미시공**

사진 점검일: 2019.08.03.(토)

NO. 09	현관 팬트리내부 창틀 외부코킹 미시공	NO. 10	침실3, 샷시 외부 코킹 미시공
			
<p>▼ 현관 팬트리 내부에 있는 창틀 외부에 코킹 작업이 되어 있지 않아 빗물 누수의 우려가 매우 큼.</p>		<p>▼ 창틀 외부에 코킹 작업이 되어 있지 않아 빗물 누수의 우려가 매우 큼.</p>	
NO. 11	대피공간, 샷시 외부코킹 미시공		
			
<p>▼ 창틀 외부에 코킹 작업이 되어 있지 않아 빗물 누수의 우려가 매우 큼.</p>			

영종화성파크드림 사전점검 무 하자 리스트(895동 3201호)